



M 266AC

instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
upute za uporabu





EN - Front panel

1. ammeter lock
2. rotary switch
3. record the measured value
4. backlight
5. large liquid crystal display
6. input sockets
7. lock opener lever

H - Előlap

1. árammérő lakat
2. forgókapcsoló
3. mért érték rögzítése
4. háttérvilágítás
5. nagyméretű folyadékkristályos kijelző
6. bemeneti aljzatok
7. lakatnyitó kar

SK - Predný panel

1. kliešte
2. otočný prepínač
3. uloženie nameranej hodnoty
4. podsvietenie
5. veľký displej s tekutými kríštálmi
6. vstupné zásuvky
7. otváranie klieští

RO - Panoul frontal

1. multimetr tip clește
2. buton rotativ
3. înregistrare valoare măsurată
4. lumină de fundal
5. ecran LCD de dimensiune mare
6. socluri intrare
7. brăt pentru deschidere

SRB-MNE - Prednja ploča

1. strujna klešta
2. okretni prekidač
3. memorisanje merene vrednosti
4. pozadinsko osvetljenje
5. displej velike dimenzije
6. utičnice
7. ručica za otvaranje klešta

SR-BIR - Sprednja ploča

1. strujna kljepšta
2. okretni prekidač
3. memorisanje izmjerenje vrijednosti
4. pozadinsko osvjetljenje
5. veliki zaslon
6. utičnice
7. poluga za otvaranje brave

EN

AC CLAMP METER

This clamp meter was designed with a view to complying with the safety requirements of standard IEC 61010-1. Complies with 1000V CAT II and 600V CAT III measurement categories and Category 2 contamination requirements. Before using this measuring instrument, please read this instruction manual and observe the relevant safety precautions.

CAT III: Measurements inside buildings or plants. For example, fixed equipment, distribution panel, cabling, bus bars, switches, surge protection distribution box, etc.

CAT II: Measurements on circuits that are directly connected to low voltage circuits. For example, measurements on household appliances, portable devices and similar equipment.

CAT I: Measurements on electric circuits that are not directly connected to mains.

⚠ Warning! These operating instructions contain the information and warnings required for the safe use and maintenance of the unit. Read and understand the instructions for use before using the device. Failure to understand the instructions or observe the warnings can result in serious personal injury or property damage. For your safety, please use the probe cable included with the clamp meter. Before use, please check that your multimeter is intact and serviceable.

Safety Markings

- | | |
|--|---|
| | Important warning
Read the contents of the instruction manual. |
| | Removal of the conductor from the hazardous medium is permitted. |
| | Alternating current |
| | Direct current |
| | Grounding |
| | Double insulated (Contact protection class II) |

Maintenance

Do not attempt to remove the clamp meter's outer casing. Before opening the battery compartment lid, always unplug the probe cables from the circuit and the clamp meter. The removal of the clamp meter's case as well as its calibration, maintenance and servicing should only be performed by a specialist who is completely familiar with the operation of the clamp meter and the shock hazard involved. If not planning to use the clamp meter for an extended period of time, please remove the battery and avoid storing the unit in excessively warm or humid environments. Do not use any abrasives or solvents on the device. Only use a damp cloth or mild detergent for cleaning the unit.

During Use

- If the unit is used near strong electromagnetic interference, please note that the measuring instrument's operation can become unstable or it may indicate malfunction.
- Never exceed the safety limits specified in the instructions for each measurement range.
- Never use the unit without its rear panel fully attached.
- Remove from circuit and discharge the high voltage capacitors before measuring resistance or interruption.
- Be very careful when working with bare cables or bus bars.
- If any irregular operation is detected on the clamp meter, immediately switch it off and have it serviced.
- If the value to be measured is unknown, check the highest possible measurement range on the multimeter.
- Before turning the selector dial, disconnect the probe cable from the measurement circuit.
- Never perform resistance or interruption measurements on energized circuits.
- When performing measurements on TV sets or circuits with high AC, always remember that there might be high amplitude voltage on the test points, which can damage the multimeter.
- If the voltage to be tested exceeds the effective value of 60 V DC or 30 V AC, work carefully in order to avoid sustaining an electric shock.
- If the battery symbol appears on the display, the battery must be replaced immediately. Low battery voltage may result in measurement errors, electric shock, or even injury.
- Keep your fingers away from the connecting sockets.
- Do not use the clamp meter in the presence of flammable gas,

vapours or dust.

- Before each use, check the unit in order to ensure proper operation (e.g., using a known voltage source).
- When measuring CAT III voltage, the voltage may not exceed 600 V.
- When measuring CAT II voltage, the voltage may not exceed 1000 V.

General description

This digital clamp meter features a 3½ digit, 7-segment display. It can be used to measure alternating current, DC voltage, AC voltage, resistance, and interruption.

Pushbutton

HOLD Pressing this button will store the measured value can be fixed on the display. Pressing the button again will cause the instrument to clear the data.

Input sockets

COM Common input socket for all quantities to be measured (negative)
VΩ Voltage and resistance input socket (positive)
EXT Insulation tester input socket (optional accessory)

Accuracy

Accuracy is ensured for one year after calibration, at an operating temperature of 18 °C–28 °C and a max. relative humidity of 80%.

FEATURES

DC voltage measurement (—V)

Connect the red probe cable to the "VΩ" socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the DC voltage position. Connect the measurement probes to the circuit to be measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
1000 V	1 V	±(0.8% offset + 3 digits)

Input impedance: $\geq 9 \text{ M}\Omega$

Maximum input voltage: 1000 V DC or 750 V AC

Measurement of AC voltage (—V)

Connect the red probe cable to the "VΩ" socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the DC voltage position. Connect the measurement probes to the circuit to be measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
750 V	1 V	±(1.2% offset + 5 digits)

Input impedance: $\geq 9 \text{ M}\Omega$

Maximum input voltage: 1000 V DC or 750 V AC

Frequency range: 50 Hz – 400 Hz / $\leq 600 \text{ V}$; 50 Hz – 200 Hz / 750 V

Measurement of AC current (A —)

Warning! Before performing a measurement, unplug the probe cables from the unit. Set the dial to the desired measurement range. Open the clamp, place it around the cable then close it. The measured figure can be read off the display. Note: Only measure one conductor at a time. For optimum results, center the conductor in the clamp meter.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
200 A	100 mA	±(2.5% offset + 5 digits)
1000 A	1 A	±(3% offset + 10 digits)

Max input current: 1200 AAC for max. 60 seconds.

Measuring range: 50 – 60 Hz

Használat közben

- Ha a készüléket jelentős elektromágneses interfe-rencia közelében használja, vegye figyelembe, hogy mérőműszer működése instabiltává válhat, vagy hibát jelezhet.
- Soha ne lépje túl a biztonsági határértékeket, melyeket a használati útmutató mérési intervallumonként meghatároz.
- Soha ne használja az eszközt a hárító borítás és a teljes rögzítés nélkül.
- Húzza ki az áramkörből és süssse ki a nagyfeszültségű kondenzátorokat mielőtt ellenállást, szakadást, mérne.
- Legyen nagyon óvatos, amikor csupasz vezetékkal vagy sínekkel dolgozik.
- Ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel a latafogón, a multimétert azonnal ki kell kapcsolni, és meg kell javítani.
- Ha mérődő érték ismeretlen, ellenőrizze a lehetséges legmagasabb mérési határt a multiméternél.
- Mielőtt elfordítaná a forgókapcsolót, távolítsa el a mérőszínöt a mérőáramkörből.
- Soha ne végezzen ellenállás- vagy szakadásmérést áram alatt lévő áramkörökönél.
- Amikor méréseket folytat a TV-n vagy váltóáramú áramkörökön, minden emlékezzen arra, hogy lehet magas amplitúdójú átmenő feszültség a teszt ponton, amelyek károsíthatják a multimétert.
- Ha a vizsgálandó feszültség meghaladja 60 V DC vagy 30 V AC effektív értékét, óvatosan dolgozzon, hogy elkerülje az áramütést.
- Ha az elem szimbólum megjelenik a kijelzőn, az elemet azonnal ki kell cserélni.
- Az alacsony elemfeszültség mérési hibákat, esetleg áramutási tést, vagy személyi sérülést is okozhat.
- Mérés közben tartsa távol az ujjait a csatlakozálatoktól.
- Ne használja a latafogót robbanásveszélyes gáz, gőz vagy por közelében.
- Használhat előtt minden ellenőrizze a készüléket a megfelelő működés érdekében (pl. ismert feszültségforrással).
- Amikor CAT III típusú feszültséget mér, a feszültség nem haladhatja meg a 600 Voltot.
- Amikor CAT II típusú feszültséget mér, a feszültség nem haladhatja meg az 1000 Voltot.

Általános leírás

Ez a digitális latafogó 3 1/2 digits 7 szegmenses kijelzővel készült. Használható váltóáram, egyenfeszültség, váltófeszültség, ellenállás és szakadás mérésére.

Nyomógomb

HOLD Gombnyomásra a mért érték rögzíthető a kijelzőn. A gomb újbóli megnyomására az adat törlődik.
Kijelző háttérvilágításának kapcsolása.

Bemeneti aljazatok

COM	minden mérődő mennyisége közös bemeneti aljazata (negatív)
VΩ	feszültség, ellenállás bemeneti aljazata (pozitív)
EXT	szigetelésvizsgáló bemeneti aljazata (opcionális kiegészítő)

Pontosság

A kalibrálás után a pontosság egy évig biztosított: üzemi hőmérsékleten 18 °C-tól - 28 °C-ig, a relatív páratartalom max. 80%.

FUNKCIÓK

Egyenfeszültség mérése (-V)

Csatlakoztassa a piros mérőszínöt az „VΩ” aljazatba, a feketét a “COM” aljazatba. Állítsa a forgókapcsolót az egyenfeszültség funkcióra. Csatlakoztassa a mérőszínöket a mérni kívánt áramkörhöz.

Mérőshatár	Felbontás	Pontosság
1000 V	1 V	±(0,8% eltérés + 3 digit)

bemeneti impedancia: $\geq 9 \text{ M}\Omega$

maximális bemeneti feszültség: 1000 V DC vagy 750 V AC

Váltófeszültség mérése (-V)

Csatlakoztassa a piros mérőszínöt az „VΩ” aljazatba, a feketét a “COM” aljazatba. Állítsa a forgókapcsolót az egyenfeszültség funkcióra. Csatlakoztassa a mérőszínöket a mérni kívánt áramkörhöz.

Mérőshatár	Felbontás	Pontosság
750 V	1 V	±(1,2% eltérés + 5 digit)

bemeneti impedancia: $\geq 9 \text{ M}\Omega$; maximális bemeneti feszültség: 1000 V DC vagy 750 V AC; frekvenciatartomány: 50 Hz - 400 Hz / $\leq 600 \text{ V}$; 50 Hz - 200 Hz / 750 V

Váltóáram mérése (A ~)

Figyelem! A mérés megkezdése előtt távolítsa el a mérőszínöket a készülékből! Kapcsolja a forgókapcsolót a kívánt mérési határtábra. Nyissa szét az árammérő lakatot, helyezze a kábel köré, majd zárja be. A mért érték leolvasható a kijelzőről.

Megjegyzés: egyszerre csak egy vezetőrét mérjen! Az optimális eredmény érdekében középre helyezze a vezetőrét a latafogó kapocsban.

Mérőshatár	Felbontás	Pontosság
200 A	100 mA	±(2,5% eltérés + 5 digit)
1000 A	1 A	±(3% eltérés + 10 digit)

max. bemeneti áram: 1200 AAC max. 60 másodpercig; mérési tartomány: 50 - 60 Hz

Szakadásvizsgálat

Csatlakoztassa a piros mérőszínöt az „VΩ” aljazatba, a feketét a “COM” aljazatba (a piros mérőszínör a “+” polaritású). Kapcsolja a forgókapcsolót a „0||” helyzetbe. Érintse a mérőszínöt a vizsgálandó áramkörre. Ha az áramkör egy tápegységhöz kapcsolódik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és szüsse ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdené a mérést. A rövidzárára (kevesebb, mint 100 Ω), a beépített hangjelző jelez.

Funkció	Felbontás	Méri könyezet
0	100 Ω alatt a beépített hangjelző megszólal	Üresjárti feszültség kb. 0,7 V

túlerhelés elleni védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS.

Ellenállás mérése (Ω)

Csatlakoztassa a piros mérőszínöt az „VΩ” aljazatba, a feketét a “COM” aljazatba (a piros mérőszínör a “+” polaritású). Kapcsolja a forgókapcsolót a kívánt mérési határra (200 Ω, 20 KΩ). Érintse a mérőszínöt a vizsgálandó áramkörre. Ha az áramkör egy tápegységhöz kapcsolódik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és szüsse ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdené a mérést.

Mérőshatár	Felbontás	Pontosság
200 Ω	0,1 Ω	±(1% eltérés + 5 digit)
20 kΩ	10 Ω	±(1% eltérés + 8 digit)

nyitott áramkör feszültség: 0,7 V; túlfeszültség elleni védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS

Szigetelési ellenállás mérése (opcionális kiegészítő)

(500 V-os szigetelési ellenállás vizsgáló). Csatlakoztassa a szigetelésvizsgálót a „VΩ, COM, EXT” aljazatba. Állítsa a forgókapcsolót a 2000 MΩ mérési határra. Kapcsolja a szigetelésvizsgálót a 2000 MΩ mérési határra. A mérőszínöket csatlakoztassa az „L,E” bemenetekhez. Kapcsolja be a szigetelésvizsgálót („POWER” kapcsoló „ON” állás). Tegye a mérőszínöket a mérőndő helyre. Nyomja be a „PUSH 500 V” gombot, az 500 V-ot jelző piros LED felvilágít. Az eszköz kijelzi az ellenállás értékét. Ha a mért érték 19 MΩ alatt van, állítsa mindenkit eszköz 20 MΩ állásba, és ismételje meg a mérést. **Megjegyzés:** ha a szigetelésvizsgáló nincs használatban, akkor kapcsolja ki („POWER” kapcsoló „OFF” állás), és a mérőszínöket távolítsa el.

Mérőshatár	Felbontás	Pontosság	Meg-jegyzés
200 Ω	10 kΩ	±(2,0% eltérés ± 2 digit)	
2000 MΩ	1 MΩ	±(4,0% eltérés ± 2 digit) ≤ 500 MΩ ±(5,0% eltérés ± 2 digit) > 500 MΩ	

Elemcseré

Ha a „BAT” ikon megjelenik a kijelzőn, akkor elem-csere szükséges. Az elem cseréje előtt kapcsolja ki a műszert, húzza ki a mérőszínöket. Távolítsa el a csavart a hátlapból. Cserélje ki az elemet. A megfelelő elem-polaritásra figyejen. Csavarozza vissza a hátlapot.

Figyelmezettség

Mielőtt az eszközt felfogyná, minden bizonyosodjon meg arról, hogy a mérőszínöket eltávolította a mérési körből! Csavarja vissza a csavarokat, hogy stabilan működjön az eszköz használat közben, ezzel elhárítja a balesetveszélyt!

Tartozékok: • használati utasítás • mérőszín • 9 V (6F22) elem • védőtok.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártó vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMÉK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA • Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelní. A felhasználói törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Igy biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

Műszaki adatok

- mércés kategória: CAT II 1000 V, CAT III 600 V, 2-es fokozatú szennyezés
- környezeti hőmérséklet: 0 ~ 40 °C
- tárolási hőmérséklet: -10 ~ 50 °C (vegye ki az elemet)
- a maximális megengedett feszültség a mérő eszköz bemetele és a föld között: 1000 V DC vagy 750 V AC RMS
- kijelző: 3 1/2 digitos LC kijelző
- tápellátás: 9 V (6F22)
- mérési tartomány feletti jel: "1" felirat a kijelzőn
- polaritásjelzés: "+" jel jelenik meg, negatív polaritás esetén
- lemerült elem: „BAT” ikon jelenik meg a kijelzőn;
- méret: 96 mm x 235 mm x 46 mm
- súly: 330 g (elemmel)

Gyártó: SOMOGYI ELETRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefá út 3. • www.somogyi.hu

SK

KLIEŠŤOVÝ MULTIMETER AC

Všeobecné informácie

Tento kliešťový multimeter je navrhnutý v súlade s bezpečnostnými požiadavkami normy IEC 61010-1. Spĺňa prísne kategórie merania 600V CAT III, 1000V CAT II a 2. stupeň požiadaviek na znečistenie. Pred použitím prístroja si prečítajte tento návod na použitie a majte na zreteľni bezpečnostné predpisy.

CAT III: merania na inštaláciach budov, závodov. Napr.: pevné zariadenia, rozvodný panel, vedenie kálov, zbernice, prepínač, rozvodná krabica s prepájovou ochranou, atď.

CAT II: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré sú priamo napojené na elektr. obvody s nízkym napäťom. Napr.: domáce spotrebiče, prenosné a podobné zariadenia.

CAT I: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré nie sú priamo napojené na elektrickú sieť.

⚠️ Pozor! Návod na použitie obsahuje dôležité informácie a upozornenia pre bezpečné používanie a údržbu prístroja. Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte celý návod na použitie. Nepochopenie pokynov a nedodržanie upozornení môže mať za následok väčšie zranenie alebo poškodenie. Pre vlastnú bezpečnosť prosíme používať merací hrot, ktorý je pribalený k multimetu. Pred použitím prosíme skontrolujte a ubezpečte sa, že náradie je v neporušenom stave.

Bezpečnostné značky



Dôležité upozornenie!



Prečítajte si návod na použitie!



Odstránenie vodiča z nebezpečného prostredia je povolené.



Striedavý prúd



Jednosmerný prúd



Uzemnenie



Dvojitá izolácia (II. trieda ochrany)

Údržba

Nepokúšajte odstrániť vonkajší kryt kliešťového multimetu. Pred otvorením krytu puzdra na batériu, najprv vždy odpojte meracie hroty z elektrického obvodu a odstráňte z kliešťového multimetu. Kalibrávanie, údržbu, opravu a ostatné úkony s kliešťovým multimetrom môže vykonávať len odborník, ktorý pozná kliešťový multimeter a vie o nebezpečnosti úderného prúdu. Keď kliešťový multimeter dlhší čas nepoužívate, odstráňte z neho batérie a neskladujte ho v priestroch s vysokou teplotou resp. vlhkostou. Na čistenie prístroja nepoužívajte drsné pomácky alebo rozpúšťadlo. Používajte len vlhkú utierku alebo jemný čistiaci prostriedok.

Počas používania

- Keď prístroj používate v blízkosti významnej elektromagnetickej interferencii, berte do úvahy, že fungovanie multimetu môže byť nestabilné alebo môže signalizať poruchu.
- Nikdy neprekročte bezpečnostné hranicné hodnoty, ktoré sú uvedené v návode na použitie ako intervaly merania.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez zadného krytu a celkového zafixovania.
- Odstráňte z elektrického obvodu a vybite kondenzátory s

vysokým napäťom pred tým, ako začnete s meraním odporu, prerušenia.

• Budte veľmi opatrní, keď pracujete s holým káblom alebo panelom.

• Keď spozorujete akýkoľvek neobyvyklý jav na prístroji, multimeter ihneď vypnite a treba ho opraviť.

• Keď hranice merania nie sú známe, nastavte otočný prepínač meracích hrianc na najvyšší stupeň.

• Pred otočením otočného spínača odstráňte merací hrot z meraného elektrického obvodu.

• Nikdy nevykonávajte meranie odporu alebo prerušenia na elektrických obvodoch pod napäťom.

• Keď vykonávate merania na TV alebo elektrických obvodoch so striedavým prúdom, vždy majte na pamäti, že na testovaných bodech môže byť vysoké amplitúdové prechodné napätie, ktoré môžu poškodiť multimeter.

• Keď merané napätie prekračuje 60 V DC alebo 30 V AC efektívne hodnoty, budte opatrní, aby ste predišli úderu prúdom.

• Keď sa na displeji objaví symbol batérie, batériu treba ihneď vymeniť.

• Nízke napätie batérií môže spôsobiť chyby v meraní, úder prúdom alebo nebezpečenstvo úrazu.

• Počas merania sa prstami nedotýkajte pripojovacích zásuviek.

• Nepoužívajte multimeter v blízkosti výbušného plynu, par alebo prachu.

• Pred použitím vždy skontrolujte prístroj a jeho správne fungovanie (napr. so známym zdrojom napäťia).

• Keď meriate napätie typu CAT III, napätie nemôže prekročiť 600 V.

• Keď meriate napätie typu CAT II, napätie nemôže prekročiť 1000 V.

Všeobecný popis

Tento kliešťový multimeter má 3 1/2 digitový, 7 segmentový displej. Môže sa používať na meranie striedavého prúdu, jednosmerného napäťia, striedavého napäťia, odporu a prerušenia obvodu.

Tlačidlo

HOLD

Stlačením tlačidla uloží na displeji nameranú hodnotu. Jeho ďalším stlačením sa údaj vymaze.



Vypnutie podsvietenia displeja

Vstupné zásuvky

COM

spoločná zásuvka (negatívna) na všetky merania

VΩ

vstup (pozitívny) na meranie napäťia, odporu

EXT

vstup skúšača izolácie (opcia)

Presnosť

Presnosť prístroja je zaručená od kalibrácie do jedného roku, v prípade skladovania pri teplote 18 -28°C a max. 80% relatívnej vlhkosti.

FUNKCIE

Meranie jednosmerného napäťia (-+V)

Pripojte červený merací hrot do zásuvky „VΩ“, čierny do zásuvky „COM“.

Nastavte otočný prepínač na funkciu merania jednosmerného napäťia. Pripojte meracie hroty k elektrickému obvodu.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť
1000 V	1 V	$\pm(0.8\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digity})$

vstupná impedancia: $\geq 9 \text{ M}\Omega$

max. vstupné napätie: 1000 V DC alebo 750 V AC

Meranie striedavého napäťia ($\sim V$)

Pripojte červený merací hrot do zásuvky „VΩ“, čierny do zásuvky „COM“.

Nastavte otocný prepínač na funkciu striedavého napäťia.

Pripojte merací hrot k elektrickému obvodu.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť
750 V	1 V	$\pm(1.2\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digitov})$

vstupná impedancia: $\geq 9 \text{ M}\Omega$

max. vstupné napätie: 1000 V DC alebo 750 V AC

frekvenčný rozsah: 50 Hz - 400 Hz / $\leq 600 \text{ V}$;

50 Hz - 200 Hz / 750 V

Meranie striedavého prúdu ($A \sim$)

Pozor! Pred začiatím merania odstraňte meracie hroty z prístroja!

Otocný spínač nastavte na náležitú hranicu merania. Otvorte kliešte, uchytíte nim vodič tak, aby prechádzal stredom kliešťa a zatvorite kliešte. Nameraná hodnota sa objaví na displeji.

Poznámka: meranie vykonávajte súčasne len na jedenom vodiči! Pre dosiahnutie optimálneho výsledku vodič umiestnite v strede kliešťi.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť
200 A	100 mA	$\pm(2.5\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digitov})$
1000 A	1 A	$\pm(3\% \text{ odchýlka} + 10 \text{ digitov})$

max. vstupný prúd: 1200 AAC max. 60 sek.

rozsah merania: 50 - 60 Hz

Testovanie prerušenia obvodu

Pripojte červený merací hrot do zásuvky „VΩ“ čierny do zásuvky „COM“ (červený merací hrot má „+“ polárnu). Nastavte otocný prepínač na pozíciu $\Theta\Theta$). Meracím hrotom sa dotknite testovaného elektrického obvodu. Keď elektrický obvod je pripojený k napájacej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a vybíte kondenzátory pred tým, než začnete merat. Skrat (menej ako 100 Ω) signalizuje zabudované zvukové signály.

Funkcia	Rozlíšenie	Okolie merania
$\Theta\Theta$	pod 100 Ω signalizuje zabudované zvukové	napätie naprázdno je cca. 0,7 V

ochrana proti pretáčeniu: 250 V DC alebo 250 V AC RMS.

Meranie odporu (Ω)

Pripojte červený merací hrot do zásuvky „VΩ“, čierny do zásuvky „COM“ (červený merací hrot má polárnu „+“). Otocný spínač nastavte na náležitú hranicu merania (200 Ω , 20 K Ω). Meracím hrotom sa dotknite testovaného elektrického obvodu. Keď elektrický obvod je pripojený k napájacej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a vybíte kondenzátory pred tým, než začnete merat.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digitov})$
20 k Ω	10 Ω	$\pm(1\% \text{ odchýlka} + 8 \text{ digitov})$

napätie otvoreného elektrického obvodu: 0,7 V

ochrana proti pretáčeniu: 250 V DC alebo 250 V AC RMS

Meranie izolačného odporu (opcia)

(500 V skúšač izolačného odporu)

Pripojte skúšač izolácie do zásuvky „VΩ, COM, EXT“. Nastavte otocný spínač na hranicu merania 2000 M Ω . Aj skúšač izolácie nastavte na hranicu merania 2000 M Ω .

Meracie hroty pripojte na vstupy „L, E“. Zapnite skúšačku izolácie (tlačidlo „POWER“ pozícia „ON“). Meracie hroty umiestnite na miesto merania. Stačíce tlačidlo „PUSH 500 V“, červená LED signalizujúca 500 V zabiliká. Prístroj zobrazí hodnotu odporu. Keď nameraná hodnota je pod 19 M Ω , tak obidva prístroje nastavte na poziciu 20 M Ω a zapokrajujte meranie.

Poznámka: keď nepoužívate skúšač izolácie, tak ho vypnite (tlačidlo „POWER“ pozícia „OFF“) a odstráňte meracie hroty.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť	Poznámka
200 Ω	10 k Ω	$\pm(2.0\% \text{ odchýlka} \pm 2 \text{ digitov})$	
2000 M Ω	1 M Ω	$\pm(4.0\% \text{ odchýlka} \pm 2 \text{ digitov})$	$\leq 500 \text{ M}\Omega$
		$\pm(5.0\% \text{ odchýlka} \pm 2 \text{ digitov})$	$> 500 \text{ M}\Omega$

Výmena batérie

Ked sa na displeji objaví znak „BAT“, tak treba vymeniť batériu. Pred výmenou batérie vypnite prístroj, vytiahnite meracie hroty. Odstraňte skrutku zo zadného panelu. Výmenite batériu. Dabajte na správnu polaritu batérie. Priskrutkujte zadný panel späť.

Upozornenie

Pred otvorením prístroja sa vždy ubezpečte, že ste meracie hroty odstránili z meraného obvodu!

Priskrutkujte skrutky späť, aby prístroj fungoval počas používania stabilne, odstráňte tým nebezpečenstvo úrazu!

Príslušenstvo: • návod na použitie • meraci hrot • 9 V batéria (6F22) • ochranné puzdro

 Výrobok nevyhľadajte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identicky výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráni životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázy Vám zodpovedá Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu. ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV • Batérie / akumulátory nesmiest vyuhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chrániť životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

Technické údaje

- kategória merania: CAT II 1000 V, CAT III 600 V, 2. stupeň požiadaviek na znečistenie
- okolitá teplota: 0 - 40 °C
- teplota skladovania: -10 ~ 50 °C (odstráňte batériu)
- max. povolené napätie medzi vstupom multimetra a zemou: 1000 V DC alebo 750 V AC RMS
- displej: 3 1/2 digitový LC displej
- napájanie: 9 V (6F22)
- znak merania nad hranicou: "1" nápis na displeji
- znak polarity: objaví sa znak "+", v prípade negatívnej polarity
- vybitá batéria: objaví sa na displeji ikona „BAT“
- rozmer: 96 mm x 235 mm x 46 mm
- hmotnosť: 330 g (s batériou)

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s. r. o. • Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

Informații generale

Acest multimetru digital cu clemă corespunde, din construcție, cerințelor de siguranță în exploatare cuprinse în standardul IEC 61010-1. În ceea ce privește protecția la supratensiuni, corespunde atât categoriei CAT III / 600 V, cât și categoriei CAT II / 1000 V, gradul de poluare al instrumentului fiind 2. Înaintea folosirii aparatului, Vă rugăm, căiti instrucțiunile de utilizare de mai jos și respectați regulile de siguranță în exploatare.

CAT III: măsurători efectuate în clădiri și hale industriale – de ex. instalații electrice fixe, cutii de distribuție, cabluri de legătură, șine de montaj, relee electromagneticice, cutii selective pentru protecție la supracurentul etc.

CAT II: măsurători în circuite electrice conectate în mod nemijlocit la rețelele electrice de joasă tensiune – de ex. aparate electrocasnice, aparate electrice portabile și dispozitive similare;

CAT I: măsurători în circuite electrice care nu sunt conectate în mod nemijlocit la rețele de alimentare cu tensiune electrică.

⚠️ Atenție: Instrucțiunile de utilizare conțin informații și avertismente referitoare la exploatarea în condiții de siguranță, precum și la întreținerea aparatului. Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, Vă rugăm, căiti instrucțiunile de utilizare de mai jos și asigurați-Vă că le-ați înțeles în mod corect. Înțelegerea deficitară a instrucțiunilor și nerespectarea avertismentelor poate provoca accidente grave și daune materiale. Pentru a garanta siguranța Dumneavoastră, Vă rugăm, folosiți cablurile de măsurare livrate ca accesorii ale multimetrului cu clemă. Înaintea punerii în funcțiune, Vă rugăm, verificați starea aparatului și asigurați-Vă că nu a suferit nici o avarie.

Simboluri referitoare la siguranță

	Avertisment important!
	Cititi cele cuprinse în instrucțiunile de utilizare!
	Îndepărțarea conductorului din mediul periculos este permisă.
	Curent alternativ
	Curent continuu
	Bornă pentru împământare
	Izolație dublă (clasa a II-a de protecție)

Întreținerea aparatului

Nu încercați să deschideți și să îndepărtați carcasa exterioră a multimetrului. Înaintea deschiderii compartimentului bateriei, întrepruneți întotdeauna legătura electrică a cablurilor de măsurare deopotrivă cu multimetrul și cu circuitul verificat. Îndepărțarea carcasei multimetrului cu clemă de măsurare; calibrarea, întreținerea și depanarea acestuia; precum și alte operații similară pot fi efectuate doar de către un specialist care cunoaște cu temeinice funcționarea multimetrului cu clemă și pericolul electrocutării. Dacă nu veți folosiți multimetrul cu clemă o perioadă mai îndelungată de timp, scoateți baterii și depozitați aparatul într-o încăpere cu temperatură ambientă și umiditate relativă moderată. Nu utilizați niciodată material sau instrument abraziv și nici solventi pentru curățarea aparatului. Curățați multimetrul cu o cărpă ușor înmuiată în apă sau într-un detergent slab.

Exploatarea aparatului

- Dacă folosiți aparatul în zone sau incinte unde există interferențe electromagnetice puternice, va trebui să luați în considerare faptul că funcționarea multimetrului va putea deveni instabilă sau aparatul ar putea afisa un mesaj de eroare.
- Depășirea limitelor superioare ale domeniilor de măsurare indicate în aceste instrucții de utilizare este interzisă.
- Utilizarea aparatului cu panoul spate demontat sau fixat în mod necorespunzător este, de asemenea, interzisă.
- În cazul măsurării rezistențelor/rezistoarelor și/sau a testării continuității circuitelor, întrepruneți în prealabil tensiunea de alimentare a circuitelor asupra cărora veți efectua măsurătorile și deschărcăți condensatoarele cu tensiune nominală înaltă.
- Procedați cu deosebită grijă în cazul măsurătorilor efectuate în circuitele care au în componență lor conductoare fără izolație sau sine de montaj.
- Dacă sesizați vreun fenomen neobișnuit legat de funcționarea multimetrului cu, va trebui să opriți imediat aparatul și va trebui să-l duceți la reparat.

• Dacă nu cunoașteți valoarea maximă posibilă a mărimii (electrice) pe care urmează să o măsurati, verificați domeniul de măsurare maxim al multimetrului în cazul mărimii respective pentru a evita situațiiile în care valoarea măsurată depășește chiar și limita superioară a acestui domeniu.

• Înaintea rotiri comutatorului, întrepruneți legătura dintre terminalele de măsurare și circuitul verificat.

• Măsurarea rezistențelor/rezistoarelor și/sau testarea continuității circuitelor se va efectua întotdeauna doar după întreruperea tensiunii de alimentare a circuitelor asupra cărora veți efectua măsurătorile.

• În cazul în care efectuați măsurători în circuitele unui receptor de televiziune sau într-un circuit de curent alternativ, nu pierdeți din vedere faptul că amplitudinea tensiunii dintre punctele de măsurare poate fi foarte mare și că aceste vârfuri de tensiune pot deteriora multimetrul.

• În vederea evitării pericolului electrocutării, procedați cu atenție sportivă în cazul măsurării tensiunilor ce depășesc valoarea de 60 V CC sau 30 V CA valoare efectivă.

• În situația în care pe afișajul digital apare simbolul bateriei, aceasta trebuie înlocuită imediat. Dacă tensiunea furnizată de baterie este scăzută, pot apărea erori de măsurare sau pot surveni diferite accidente, cum ar fi electrocutarea persoanei care lucrează cu aparatul.

• În cazul efectuării măsurătorilor, țineți-Vă degetele cât mai departe de bornele aparatului.

• Este interzisă utilizarea multimetrului cu clemă de măsurare în apropierea gazelor, vaporilor sau pufulor care prezintă pericol de explozie.

• Funcționarea corectă a instrumentului trebuie verificată înaintea fiecarei utilizări (de ex. prin măsurarea unei tensiuni cunoscute).

• În cazul măsurării tensiunilor de tip CAT III, tensiunea maximă admisibilă este de 600 V.

• În cazul măsurării tensiunilor de tip CAT II, tensiunea maximă admisibilă este de 1000 V.

Descrierea generală a aparatului

Acest multimetru digital cu clemă de măsurare a fost prevăzut cu un afișaj cu 7 segmente (SSD) de 3 1/2 cifre. Este destinat măsurării intensității curentului alternativ, tensiunii continue, tensiunii alternative și rezistenței electrice.

Functiile butoanelor

HOLD La apăsarea acestui buton, pe afișaj se va memora valoarea măsurată. O nouă apăsare a butonului va determina stergerea datei memorate.

Comutarea luminii de fundal al ecranului.

Borne de intrare

COM borna (de intrare negativă) comună pentru toate mărimile măsurate („COM”)

VΩ borna (de intrare pozitivă) pentru măsurarea tensiunii și rezistenței/rezistoarelor

EXT borna de intrare pentru verificarea izolațiilor electrice (accessoriu optional)

Specificația tehnică referitoare la precizia de măsurare

Precizia de măsurare a instrumentului este garantată – în urma calibrării acestuia – pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni în condiții de exploatare aparatului la temperaturi cuprinse între 18 și 28°C și umiditate relativă inferioare valorii de 80%.

FUNCȚII

Măsurarea tensiunii continue (---V)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VΩ”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă măsurării tensiunii continue. Conectați cablurile de măsurare la circuitul de măsurat.

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
1000 V	1 V	±(0,8% + 3 unități)

Impedanța de intrare: $\geq 9 \text{ M}\Omega$.

Tensiunea de intrare maximă admisibilă: 1000 V DC sau o tensiune efectivă de 750 V RMS CA.

Măsurarea valorii efective a tensiunii alternative ($\sim V$)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VQ”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă măsurării tensiunii alternative. Conectați cablurile de măsurare la circuitul de măsurat.

Domeniu de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
750 V	1 V	$\pm(1,2\% + 5 \text{ unități})$

Impedanța de intrare: $\geq 9 \text{ M}\Omega$.

Tensiunea de intrare maximă admisibilă: 1000 V DC sau o tensiune efectivă de 750 V RMS CA.

Intervalul frecvențelor de măsurare: 50 Hz – 400 Hz, dacă valoarea efectivă a tensiunii alternative este mai mică de 600 V; 50 Hz – 200 Hz, dacă valoarea efectivă a tensiunii alternative este mai mare de 600 V (dar mai mică de 750 V).

Măsurarea valorii efective a curentului alternativ (A \sim)

Atențion! Înaintea începerii măsurătorii intrerupeți legătura electrică dintre cablurile de măsurare și circuitul verificat.

Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă domeniului de măsurare dorit. Deschideți clema de măsurare a intensității curentului și cuprindeți cablul verificat cu clema, după care închideți-o pe aceasta. La sfârșitul operațiunilor, citiți valoarea măsurată de pe afișajul LCD.

Observație: Măsuți doar un singur fir conductor cu ocazia fiecărei măsurători! În scopul efectuării unei măsurători optime, plasați firul conductor în mijlocul clemei de măsurare.

Domeniu de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
200 A	100 mA	$\pm(2,5\% + 5 \text{ unități})$
1000 A	1 A	$\pm(3\% + 10 \text{ unități})$

Curentul de intrare maxim admisibil: 1200 A RMS CA pentru o durată maximă de 60 secunde.

Intervalul frecvențelor de măsurare: 50 – 60 Hz.

Testarea continuitanții circuitelor

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VQ”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. (Polaritatea predefinită a cablului de culoare roșie este pozitivă: „+“.) Reglați comutatorul rotativ în poziția „ \square “). Atingeți cu terminalele cablurilor de măsurare circuitul verificat. Dacă circuitul este legat la o sursă de alimentare cu tensiune electrică, decuplați tensiunea de alimentare și deschideți condensatoarele înaintea începerii măsurătorii. În caz de scurtcircuit (rezistență electrică inferioară valorii de 100 Ω), aparatul va emite un semnal sonor.

Funcția	Rezoluția	Condiții de măsurare
\square)	La o rezistență electrică inferioară valorii de 100 Ω, aparatul va emite un semnal sonor.	Tensiunea de mers în aproximativ 0,7 V.

Protecția la suprasarcină: 250 V DC sau 250 V RMS CA.

Măsurarea rezistențelor/rezistoarelor (Ω)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VQ”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. (Polaritatea predefinită a cablului de culoare roșie este pozitivă: „+“.) Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă domeniului de măsurare dorit (200 Ω sau 20 kΩ). Atingeți cu terminalele cablurilor de măsurare circuitul verificat. Dacă circuitul este legat la o sursă de alimentare cu tensiune electrică, decuplați tensiunea de alimentare și deschideți condensatoarele înaintea începerii măsurătorii.

Domeniu de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1\% + 5 \text{ unități})$
20 kΩ	10 Ω	$\pm(1\% + 8 \text{ unități})$

Tensiunea aplicată circuitului deschis: 0,7 V.

Protecția la suprasarcină: 250 V DC sau 250 V RMS CA.

Măsurarea rezistenței de izolație (accesoriu optional)

(accesoriu pentru verificarea izolațiilor; tensiunea nominală: 500 V) Conectați accesoriul pentru verificarea izolațiilor la bornele „VQ“, „COM,EXT“. Atingeți comutatorul rotativ în poziția aferentă domeniului de măsurare de 2000 MΩ. Reglați domeniul de măsurare

de 2000 MΩ și în cazul accesoriului pentru verificarea izolațiilor. Conectați cablurile de măsurare la bornele de intrare „L, E“. Porniți accesoriul pentru verificarea izolațiilor (aduceti comutatorul „POWER“ al acestuia în poziția „ON“). Atingeți cu terminalele cablurilor de măsurare punctele între care doriti să verificați rezistența de izolație. Apăsați butonul „PUSH 500 V“. În acest moment LED-ul de culoare roșie – care semnalizează prezența tensiunii de 500 V – va lumina scurt, iar multimetrul va afișa valoarea rezistenței de izolație. Dacă valoarea măsurată este inferioară celei de 19 MΩ, reglați pe ambele aparate domeniul de măsurare de 20 MΩ și repetați măsurătoarea.

Observație: În cazul în care nu folosiți accesoriul pentru verificarea izolațiilor, opriți-l pe acesta (aduceti comutatorul „POWER“ în poziția „OFF“) și îndepărtați cablurile de măsurare.

Domeniu de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare	Observații
200 Ω	10 kΩ	$\pm(2,0 \Omega + 2 \text{ unități})$	
2000 MΩ	1 MΩ	$\pm(4,0 \Omega + 2 \text{ unități})$ $\pm(5,0 \Omega + 2 \text{ unități})$	$\leq 500 \text{ M}\Omega$ $> 500 \text{ M}\Omega$

Înlăturarea bateriei

Dacă pe afișaj apare simbolul iconografic „BAT“, va trebui să schimbați bateria. Înaintea schimbării bateriei, opriți multimetrul și îndepărtați cablurile de măsurare. Desfaceți surubul de pe panoul din spate al aparatului. Schimbați bateria. Aveți grijă să respectați polaritatea corectă a bateriei. Fixați panoul din spate al multimetrului cu suruburile aferente.

Avertismente

Înaintea deschiderii aparatului, asigurați-vă că ati întrerupt legătura electrică dintre terminalele de măsurare ale multimetrului și circuitul de măsurat!

Înșurubați la loc suruburile panoului din spate pentru a asigura funcționarea stabilă a multimetrului și a evita posibilele accidente!

Accesoriu: • instrucțiunile de utilizare • cablurile de măsurare • 1 buc. baterie de 9 (6F22) • teacă de protecție



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-i aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dunăreavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportam cheltuielile legate de aceste obligații.

Baterile și acumulatorii nu pot fi tărați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Date tehnice

- Categorie de supratensiune: CAT II / 1000 V și CAT III / 600 V, gradul de poluare 2.
- Temperatură ambientă de funcționare: 0–40°C.
- Temperatură ambientă de depozitare: -10–50°C (se va scoate bateria din compartiment).
- Tensiunea maximă admisibilă între borna de intrare pozitivă a aparatului și pământ (borna „COM“) este de 1000 V DC sau o tensiune efectivă de 750 V RMS CA.
- Afișaj digital LCD de 3½ cifre.
- Tensiunea de alimentare: 1 buc. baterie de 9 V (6F22).
- Semnalizarea depășirii limitei superioare a domeniului de măsurare: apariția cifrei „1“ pe afișaj.
- Semnalizarea polarității inverse: apariția semnului „-“ pe afișaj în caz de polaritate negativă.
- Semnalizarea descărcării bateriei: apariția simbolului iconografic „BAT“ pe afișaj.
- Dimensiunile aparatului: 96 mm x 235 mm x 46 mm.
- Masa: 330 g (cu bateria montată)

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELECTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489

Osnovne informacije

Ova strujna klešta su projektovana tako da odgovara bezbednosnim zahtevima standarda IEC 61010-1. Žadovljava kategorije merenja 1000V CAT II, 600V CAT III i 2 stepenom zaštete zagadenja. Pre upotrebe ovog instrumenta pročitajte uputstvo i držite se opisanih bezbednosnih mera.

CAT III: merenja u objektima, pogonima. Primer: stacionarni uređaji, razvodne table, povezivanje, sinski razvodnici, preklonici, uređaji za zaštitu od velike struje, razvodne kutije, itd.

CAT II: merenja u strujnim krugovima koji su direktno povezani na niskonaponsku mrežu. Primer: kućni uređaji, prenosni uređaji.

CAT I: merenja u strujnim krugovima koji nisu direktno povezani na niskonaponsku mrežu.

Pažnja! Uputstvo sadrži informacije o bezbednom rukovanju, održavanju i napomenama. Pre upotrebe pročitajte i protumačite uputstvo. Nerazumevanje napisanog uputstva može da ima teške posledice i štete. Radi vaše bezbednosti molimo vas da koristite merne kablove koji su priloženi uz ova strujna klešta. Molimo vas da se pre svake upotrebe uverite da uređaj i merni kablovi nisu oštećeni.

Simboli sigurnosti

- Bitna upozorenje! Pročitajte napisano u uputstvu do kraja!
- Dozvoljeno skidanje provodnika sa opasnog strujnog kruga.
- Naizmenična struja
- Jednosmerna struja
- Uzemljenje
- Dvostruka izolacija (II. klasa zaštite)

Održavanje

Ne pokušavajte rastavljeti kućište strujnih klešta. Pre skinanja poklopca baterije uvek skinite strujnu krešta sa strujnog kruga, skinite merne kablove i klešta. Kalibraciju, održavanje ili popravku strujnih klešta smet da radi samo stručno lice koje poznaje sastavne delove strujnih klešta i sasvim je svestran opasnosti od strujnog udara. Ukoliko duže vreme ne koristite strujna klešta izvadite bateriju i ne skladištite je na visokim temperaturama ili gde je visoka vlažnost vazduha. Na uređaju ne primenjujte nikakva agresivna hemijska i mehanička sredstva. Za čišćenje koristite samo vlažnu krušu ili blagi deterdžent.

U toku upotrebe

- Ako se strujna klešta koriste u jakom elektromagnetskom polju znajte da merenje ne mora biti uvek tačno i moguće je do dođe do greške u merenju.
- Nikada ne prekoracujte bezbedne granične vrednosti koje su opisane u uputstvu.
- Uradaj nikada ne koristite bez zadnjeg poklopca, omota kada je rastavljen. Mereni strujni krug isključite iz struje i ispraznite kondenzatore ukoliko merite otpor, prekid, diodu.
- Budite pažljivi kada radite sa golim provodnicima i šinama.
- Ha bārmilys szokatlan jelenséget észlel a lakatfogón, a lakatfogót azonnal ki kell kapcsolni, és meg kell javítani.
- Ukoliko primetite bilo kakvu nepravilnost pri merenju instrument treba odmah isključiti i treba ga popraviti.
- Pre promene memrog opsegaa uvek odsvrinite merne kablove sa merenog strujnog kruga.
- Nikada ne vršite merenja otpora ili prekida u strujnom krugu koji je pod naponom.
- Obratite pažnju da se uređaj može pokvariti kada se vrše merenja na nekim mernim tačkama na TV-u ili uređajima koji mogu da imaju napon sa velikom amplitudom.
- Da bi sprečili strujni udar budite pažljivi ako se vrše merenja ako je napon veći od 60 V DC ili efektivnih 30V AC.
- Ako se pojavi simbol baterije na displeju bateriju odmah treba zameniti. Merenje sa slabom baterijom može prouzrokovati netačna merenja, greške i u krajnjem slučaju i strujni udar.
- Prilikom merenja prste držite dalje od mernih tačaka, priključaka i metalnih predmeta.
- Strujna klešta ne koristite u eksplozivnom okruženju u prisustvu gasa, pare, prašine koja može da eksplodira.
- Radi pravilnog merenja pre upotrebe uvek testirajte uređaj (primer: sa poznatom vrednošću napona).
- Ukoliko se meri napon tipa CAT III napon ne sme da bude veći od 600 Volti.
- U slučaju merenja napon tipa CAT II, napon ne sme da bude veći od 1000 Volti.

Opšti opis

Ova strujna klešta su opremljen displejom od $3\frac{1}{2}$ cifre sa 7 segmentima. Upotrebljivo za merenje naizmenične struje, jednosmernog i naizmeničnog napona, ispitivanje diode i prekida.

Taster HOLD

Taster služi za čuvanje merene vrednosti na displeju. Ponovnim pritiskom tastera ili menjanjem funkcije briše se pamćena vrednost.

Prekidač za pozadinsko osvetljenje.

Utičnice na uređaju

COM zajednička utičnica za sve merene vrednosti

(COM) (negativni pol)

VΩ utičnica za merenje napona i otpora (pozitivni pol)

EXT utičnica za ispitivanje izolacije (opcionalni dodatak)

Tačnost

Nakon kalibracije, tačnost je obezbeđen godinu dana: temperatura okoline od 18° do 28° , ne veća relativna vlažnost vazduha od 80%.

FUNKCIJE**Merjenje jednosmernog napona (---V)**

Crveni merni kabel priključite u utičnicu „VΩ“, crni u „COM“ utičnicu.

Obrtni prekidač postavite u položaj za merenje jednosmernog napona. Pipalice mernih kablova postavite na mereni strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
1000 V	1 V	$\pm(0,8\%$ odstupanje + 3 digita)

Ulagzna impedansa: $\geq 9\text{ M}\Omega$

Maksimalni ulazni napon: 1000 V DC ili 750 V AC

Merjenje naizmeničnog napona (\sim V)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu „VΩ“, crni u „COM“ utičnicu.

Obrtni prekidač postavite u položaj za merenje naizmeničnog napona. Pipalice mernih kablova postavite na mereni strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
750 V	1 V	$\pm(1,2\%$ odstupanje + 5 digita)

Ulagzna impedansa: $\geq 9\text{ M}\Omega$

Maksimalni ulazni napon: 1000 V DC ili 750 V AC

Frekventni opseg: 50 Hz - 400 Hz / $\leq 600\text{ V}$; 50 Hz - 200 Hz / 750 V

Merjenje naizmenične struje (A \sim)

Pažnja! Pre početka merenja odstranite merne kablove iz instrumenta!

Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj. Otvorite strujna klešta i obuhvatite sa njima provodnik u kojem želite meriti struju, zatvorite strujna klešta. Merenu vrednost očitajte sa displeja.

Napomena: Istovremeno se može meriti samo jedan provodnik! Radi optimalnog merenja provodnik treba da se nalazi na sredini strujnih klešta.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
200 A	100 mA	$\pm(2,5\%$ odstupanje + 5 digita)
1000 A	1 A	$\pm(3\%$ odstupanje + 10 digita)

Maksimalna ulazna struja: 1200 AAC maks. 60 sekundi

Frekventni opseg: 50 - 60 Hz

Ispitivanje prekida

Crveni merni kabel priključite u utičnicu „VΩ“, crni u „COM“ utičnicu (crvena pipalica je “+” pol). Obrtni prekidač postavite u “0||” položaj. Pipalice postavite na mereni strujni krug. Ukoliko je strujni krug povezan sa nekim ispravljačem prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore. Ukoliko je kratak spoj (manji, od $100\text{ }\Omega$), oglašava se zvučni signal.

Funkcija	Rezolucija	Merno okruženje
	Ispod $100\text{ }\Omega$ oglašava se zvučni signal	Napon praznog hoda: oko $0,7\text{ V}$

Zaštita od preopterećenja: 250 V DC ili 250 V AC RMS.

Merjenje otpora (Ω)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu „VΩ“, crni u „COM“ utičnicu. (crvena pipalica je „+“ pol). Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj (200 Ω , 20 k Ω). Pipalice postavite na mereni strujni krug. Ako je mereni otpornik u strujnom krugu prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1\% \text{ odstupanje} + 5 \text{ digita})$
20 k Ω	10 Ω	$\pm(1\% \text{ odstupanje} + 8 \text{ digita})$

Napon u otvorenom strujnom krugu: 0,7 V

Zaštitu od preopterećenja: 250 V DC ili 250 V AC RMS

Ispitivanje provodljivosti izolacije (opcionalni dodatak)

(500V ispitivanje provodljivosti izolacije)

Opcionalni dodatak za ispitivanje priključite u utičnicu „VΩ, COM, EXT“. Obrtni prekidač postavite u položaj 2000 M Ω . Ispitivač izolacije postavite u 2000 M Ω položaj. Merne kablove priključite u „L, E“ utičnice. Uključiti ispitivač izolacije („POWER“ prekidač „ON“ položaj). Pipalice postavite na merenu površinu. Pritisnite taster „PUSH 500 V“, trenutno crvena LED dioda 500 V. Uredaj će da prikaže izmereni otpor. Ako je merena vrednost ispod 19 M Ω , obe jedinice postavite na 20 M Ω položaj, i ponovite ispitivanje. Napomena: ako ispitivač izolacije nije u funkciji, isključite je („POWER“ prekidač „OFF“ položaj), i izvadite merne kablove.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost	Napomena
200 Ω	10 k Ω	$\pm(2,0\% \text{ odstupanje} \pm 2 \text{ digita})$	
2000 M Ω	1 M Ω	$\pm(4,0\% \text{ odstupanje} \pm 2 \text{ digita})$ $\pm(5,0\% \text{ odstupanje} \pm 2 \text{ digita})$	$\leq 500 \text{ M}\Omega$ $> 500 \text{ M}\Omega$

Zamena baterije

Ako se na displeju pojavi ikonica „BAT“ potrebno je zamenni bateriju. Pre zamene baterije isključite instrument i izvadite merne kablove. Izvadite šarafe sa zadnje strane. Pazeci na polaritetu zamenite bateriju. Vratite poklopac i šarafe.

Napomena

Pri nego što se uređaj rastavi uvek se uverite da su merni kablovi skinuti sa strujnog kruga! Nakon sklapanja uvek vratite šarafe da bi uređaj bio stabilan i bezbedan za rad!

U prilogu: • uputstvo za upotrebu • merni kabovi sa pipalicama • baterija 9 V (6F22) • zaštitni omot

 Uredaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili u prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima privatno i nosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA • Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se možeštiti okolina, obvezbiti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Tehnički podaci

- kategorija merenja: CAT II 1000 V, CAT III 600 V, i 2 stepeno zagadenje
- temperatura okoline: 0 ~ 40 °C
- temperatura skladištenja: -10 ~ 50 °C (izvadite bateriju)
- maksimalni ulazni napon: 1000 V DC ili 750 V AC RMS
- displej: 3 1/2 cifra LC
- napajanje: 9 V baterija (6F22)
- simbol prilikom prekoračenja mernog opsega: na displeju „1“
- ispis polariteta: na displeju „-“ u slučaju obrnutog polariteta
- prazna baterija: na displeju „BAT“
- dimenzije: 96 mm x 235 mm x 46 mm
- masa: 330 g (sa baterijom)

Uvozni znak za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mišića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.: +381/024 686 270 • www.elementarsr.com • Zemlja uvoza: Mađarska • Žemlja porekla: Kina • Proizvodjac: Somogyi Elektronik Kft.

PREDNJA PLOČA

AC strujna kliješta

Ova mjerena kliješta dizajnirana su s ciljem udovoljavanja sigurnosnih zahtjevi standarda IEC 61010-1. Sukladno s 1000V CAT II i 600V CAT III mernim kategorijama i zahtjevima za kategoriju 2 zagadenja. Prije korištenja ovoga mjernog instrumenta, pročitajte ovaj priručnik s uputama i pridržavajte se relevantnih mjera opreza.

CAT III: Mjerenja unutar zgrada ili postrojenja. Na primjer,fiksna oprema, razvodna ploča, kabiliranje, sabirnice, sklopke,razvodna kutija za zaštitu od prenapona, itd.

CAT II: Mjerenja na krugovima koji su izravno povezani s niskonaponskim krugovima. Na primjer, kućanski aparati, prijenosne uređaje i sličnu opremu.

CAT I: Mjerenja na električnim krugovima koji nisu izravno priključen na električnu mrežu.

 **Upozorenje!** Ove upute za uporabu sadrže informacije i upozorenja potrebna za sigurnu uporabu i održavanje jedinice. Pročitajte i razumite upute za korištenje prije uporabe uređaja. Nerazumijevanje upute ili nepričvršćivanje upozorenja može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda ili materijalne štete. Radi vaše sigurnosti, koristite kabel sonde koji je priložen uz uređaj. Prije upotrebe, provjerite je li vaš multimetar netaknut i ispravan.

Sigurnosne oznake

-  Važno upozorenje
Pročitajte sadržaj priručnika s uputama.
-  Dozvoljeno skidanje provodnika sa opasnog strujnog kruga.
-  Naizmjenična struja
-  Istosmjerna struja
-  Uzemljenje
-  Dvostruko uzemljenje (klasa zaštite od kontakta II)

Održavanje

Ne pokušavajte ukloniti vanjsko kućište mernih kliješta. Prije otvaranja poklopca odjeljka za baterije, uvjek isključite kabele sonde iz strujnog kruga i mijerac kliješta. Uklanjanje kućišta kliješta kao i njegova kalibracija, održavanje i servisiranje smije obavljati samo stručnjak koji je potpuno upoznat s radom mernih kliješta i koji je upoznat sa opasnostima od strujnog udara. Ako je planirate koristiti kliješta duže vrijeme, uklonite bateriju i izbjegavajte skladištenje jedinice u pretjerano toplim ili uvlažnim okruženjima. Nemojte koristiti abraziva sredstva ili otapala na uređaju. Koristite samo vlažnu krpu ili blagi deterdžent za čišćenje jedinice.

Tijekom upotrebe

- Ako se jedinica koristi u blizini jakih elektromagnetskih smetnji, imajte na umu da rad mjernog instrumenta može postati nestabilan ili može ukazivati na kvar.
- Nikada nemotje prekoračiti sigurnosne granice navedene u uputama za svaki raspon mjerjenja.
- Nikada nemotje koristiti jedinicu bez potpuno pričvršćene stražnje ploče.
- Isključite iz mernog kruga i ispraznite visokonaponske kondenzatore prije mjerjenja otpora ili prekida.
- Budite vrlo oprezni kada radite s golim kabelima ili sabircicama.
- Ako se otkrije bilo kakav nepravilan rad na uređaju, odmah ga isključite i odnesite na servis.
- Ako je vrijednost koju treba izmjeriti nepoznata, provjerite najveću moguću raspon mjerjenja na multimetu.
- Prije promjene mernog opsega, odspojite kabel sonde iz mernog kruga.
- Nikada ne provodite mjerjenja otpora ili prekida na strujni krugovima.
- Prilikom izvođenja mjerjenja na TV uređajima ili krugovima s visokom izmjeničnom strujom, uvjek imajte na umu da bi mogla biti visoka amplituda napona na ispitnim točkama, što može oštetiti multimetar.
- Ako napon koji se ispituje prelazi efektivnu vrijednost od 60 V DC ili 30 V AC, radite pažljivo kako biste izbjegli strujni udar.
- Ako se na zaslonu pojavi simbol baterije, baterija se mora

odmah zamjeniti. Nizak napon baterije može rezultirati pogreške u mjerenu, električni udar ili čak ozljede.

- Držite prste podalje od priključnih utičnica.
- Nemojte konstituti mjerne klijesta u prisutnosti zapaljivog plina, para ili prašine.
- Prije svake uporabe provjerite jedinicu kako biste bili sigurni (npr. konštenje poznatog izvora napona).
- Prilikom mjerena CAT III napona, napon ne smije prekoračiti 600 V.
- Prilikom mjerena CAT II napona, napon ne smije prekoračiti 1000 V.

Opći opis

Ova digitalna merna klijeta ima 3% znamenke, 7-segmentni zaslon. Može se konstituti za mjerene izmjenične struje, istosmjernog napona, izmjenične struje napon, otpor i prekid.

Tipke

HOLD Pritiskom na ovu tipku pohranjuje se izmjerena vrijednost može se fiksirati na zaslonu. Pritiskom na tipku ponovno brišu se izmjereni podaci.

Promjena pozadinskog osvjetljenja zaslona.

Uzlane utičnice

COM zajednička uzlazna utičnica za sve mjerene vrijednosti (negativni pol)

VΩ uzlazna utičnica za napon i otpor (pozitivni pol)

EXT uzlazna utičnica za mjerene izolacije (dodatak oprema)

Točnost

Točnost je zajamčena godinu dana nakon kalibracije, radna temperatura od 18 °C–28 °C i maks. relativna vlažnost od 80%

FUNKCIJE

Mjerene istosmjernog napona (→-V)

Spojite crveni kabel sonde na "VΩ" utičnicu, a crni na "COM" utičnicu. Postavite kotačić na položaj istosmjernog napona. Spojite mjerne sonde na krug koji treba mjeriti.

Mjerni opseg	Rezolucija	Točnost
1000 V	1 V	±(0,8% odstupanje + 3 znamenke)

Uzlažna impedancija: ≥ 9 MΩ

Maksimalni ulazni napon: 1000 V DC ili 750 V AC

Mjerene izmjeničnog napona (~V)

Spojite crveni kabel sonde na "VΩ" utičnicu, a crni na "COM" utičnicu. Postavite kotačić na položaj izmjeničnog napona. Spojite mjerne sonde na krug koji treba mjeriti.

Mjerni opseg	Rezolucija	Točnost
750 V	1 V	±(1,2% odstupanje + 5 znamenki)

Uzlažna impedancija: ≥ 9 MΩ

Maksimalni ulazni napon: 1000 V DC ili 750 V AC

Frekvenčni raspon: 50 Hz – 400 Hz ≤ 600 V; 50 Hz – 200 Hz / 750 V

Mjerene izmjenične struje (A ~)

Upozorenje! Prije izvođenja mjerjenja, isključite sondu iz jedinice. Postavite kotačić na željeni mjerni opseg. Otvorte stezaljku, postavite je oko kabela i zatvorite. Izmjerena vrijednost može se očitati sa zaslona.

Napomena: Samo mjeriti jedan po jedan vodič. Za optimalne rezultate, vodič treba da se nalazi na sredini mjernih stezaljki.

Mjerni opseg	Rezolucija	Točnost
200 A	100 mA	±(2,5% odstupanje + 5 znamenki)
1000 A	1 A	±(3% pomaka + 10 znamenki)

Maksimalna ulazna struja: 1200 AAC za maks. 60 sekundi.

Frekvenčni raspon: 50 – 60 Hz

Ispitivanje prekida

Spojite crveni kabel sonde na "VΩ" utičnicu, a crni na "COM" utičnicu (crvena sonda je "+" polaritet). Postavite kotačić na željeni mjerni opseg. Spojite mjerne sonde na krug koji se ispituje. Ako je krug spojen na izvor napajanja, prije mjerjenja isključite izvor napajanja i ispraznite kondenzatore. Ukoliko je kratak spoj (manjih od 100 Ω), oglašava se zvučnim signalom.

Funkcija	Resolucija	Mjerno okruženje
	Ugradeni zvučni signal će aktivirati ispod 100 Ω	Napon mirovanja: pribl. 0,7 V

Zaštitna od preopterećenja: 250 V DC ili 250 V AC RMS.

Mjerene otpora (Ω)

Spojite crveni kabel sonde na "VΩ" utičnicu, a crni na "COM" utičnicu (crvena sonda je "+" polaritet). Postavite kotačić na željeni mjerni opseg (200 Ω, 20 kΩ). Spojite mjerne sonde na krug koji se ispituje. Ako je krug spojen na izvor napajanja, prije mjerjenja isključite izvor napajanja i ispraznite kondenzatore

Mjerni opseg	Rezolucija	Točnost
200 Ω	0,1 Ω	±(1% odstupanje + 5 znamenki)
20 kΩ	10 Ω	±(1% odstupanje + 8 znamenki)

Napon otvorenog kruga: 0,7 V

Zaštitna od prenapona: 250 V DC ili 250 V AC RMS

Mjerene provodljivosti izolacije (dodatak oprema)

(ispitivanje provodljivosti izolacije 500 V)

Spojite ispitivač izolacije na utičnicu "VΩ, COM, EXT". Postavite kotačić na raspon mjerena od 2000 MΩ. Postavite ispitivač izolacije na raspon mjerena od 2000 MΩ.

Spojite kabele sonde na utičnicu "L, E". Uključite ("POWER" sklopka "ON" postavka). Postavite kabele sonde do stavke koja se mjeri. Pritisnite "PUSH 500 V" i crvena LED dioda od 500 V će zasvjetiti. Instrument će prikazati otpor. Ako je izmjerena brojka ispod 19 MΩ, postavite obje jedinice na 20 MΩ i ponovite mjerjenje.

Napomena: Ako se ispitivač izolacije ne koristi, isključite ga ("POWER" prekidač u položaju "OFF") i odspojite kabele sonde.

Mjerni opseg	Rezolucija	Točnost	Napomena
20 MΩ	10 kΩ	±(2,0% odstupanje ± 2 znamenke)	
2000 MΩ	1 MΩ	±(4,0% odstupanje ± 2 znamenke) ±(5,0% odstupanje ± 2 znamenke)	≤ 500 MΩ > 500 MΩ

Mijenjanje baterija

Ako se na zaslonu pojavi ikona "BAT", potrebna je zamjeniti bateriju. Prije zamjene baterije, isključite instrument i odspojite kabele sonde. Uklonite vijak iz stražnje ploče. Promijenite bateriju pazeći na polaritet. Vratite poklopac i zategnite vijak.

Upozorenje:

Prije otvaranja instrumenta provjerite je su li sonda kabeli uklonjeni iz mjernog kruga. Vratite i zategnite vijke tako da uređaj bio stabilan tijekom uporabe i da se izbjegnu opasnosti od negzoda.

Pakiranje: • Upute za uporabu • kabel sonde • 9 V (6F22) baterija • zaštитni omot

Opadnu opremu potrebno je prikupiti i zbrinuti odvojeno od kućnog otpada jer može sadržati komponente opasne za okoliš ili zdravlje. Korištena ili otpadna oprema može biti odložena besplatno na prodajnom mjestu ili kod bilo kojeg distributera koji prodaje opremu identične prirode i funkcije. Zbrinite proizvod u postrojenju specijaliziranom za prikupljanje elektroničkog otpada. Time će zaštiti okoliš kao i zdravlje drugih i sebe. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za upravljanje otpadom. Mi ćemo poduzeti zadatke koji se odnose na proizvođača kako je propisano u relevantnim propisima i snositi će sve povezane troškove.

ODLAGANJE ALKALNIH I PUNJIVIH BATERIJA

• Baterije, bilo alkalne ili punjive, ne smiju se odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom. To je zakonska obveza korisniku proizvoda da odloži baterije na obližnjem centru za odlaganje ili u maloprodajci. Time se osigurava da su baterije u konačnici neutralizirati na ekološki prihvatljiv način.

Specifikacija

- kategorija mjerjenja: CAT II 1000V, CAT III 600 V i 2. Kategorija zagadnja
- temperaturna okolina: 0–40 °C
- temperaturna skladitišta: -10 – 50 °C (izvadite bateriju)
- maksimalni ulazni napon: 1000 V DC ili 750 V AC RMS
- zaslon: 3 1/2 znamenkasti LCD zaslon
- napajanje: baterija 9 V (6F22).
- simbol prekoracenja mjernog opsega: na zaslonu se pojavljuje "1".
- indikacija polariteta: "-" se prikazuje za obrnuti polaritet.
- istrošena baterija: na zaslonu se pojavljuje ikona „BAT“.
- dimenzije: 96 mm x 235 mm x 46 mm
- težina: 330 g (uključujući bateriju)

Uvoznik za HR: ZED d.o.o., Industrijska c. 5, 10360 Sesveti, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr

Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o., M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 995 • www.digitalis.ba

Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefu ut 3, 9027 Györ, Mađarska